



Montážny návod Schiedel MULTI

5. Prevedenie komínového ústia

Pred montážou kónického výstupu musí byť osadená krycia doska prípadne komínový plášť s krycou doskou.

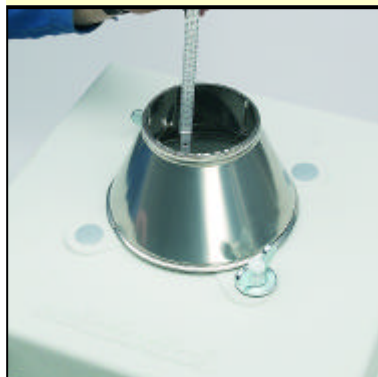

5.5 Osadit kónus a odmerať potrebnú dĺžku poslednej vložky.

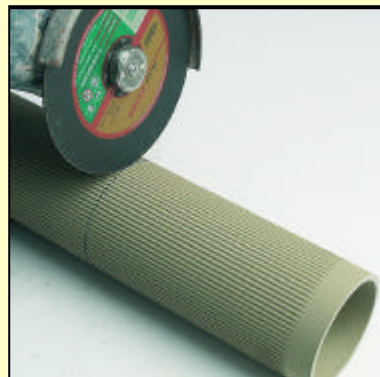

5.6 Osadit kónus a odmerať potrebnú dĺžku poslednej vložky.



5.7 Osadíme poslednú vložku. Na jej koniec dôkladne naniesieme špárovaciu hmotu ROTEMPO.



5.8 Kónus navlečieme na vložku tak, aby dosadol na kryciu dosku.



5.1 Dve závitové tyče zoskrutkovať s výztužnou a diagonálne osadiť do armovacieho kanálíka v poslednej tvárnici.



5.2 Armovacie kanálíky zalatiť zálievkovou maltou. Pozor na vystredenie výstuže v kanálíkoch.



5.3 Na maltové lôžko osadiť kryciu privetrávaciu dosku.



5.4 Kryciu privetrávaciu dosku priskrutkovať, vycievajúce skrutky opatrní krídlovými matkami, zvyšné otvory opatríme umelohmotnými ciapkami.

4. Štandardný postup montáže



4.5 Ochranné viečko vyberieme pomocou vyhladzovacieho špáru s magnetom.



4.6 Osadíme profilovanú rúru (L=66 cm).



4.7 Špáry zahladíme vyhladzovacím špárom.



4.8 Štandardný postup opakovať až po ústie komína.



4.1 Do drážky profilovanej rúry dôkladne naniesieme špárovaciu hmotu ROTEMPO.



4.2 Na profilovanú rúru osadíme ochranné viečko.



4.3 Naniesieme tenkú vrstvu malty.



4.4 Osadíme dve komínové tvárnice.

3. Prevedenie miesta pre napojenie spotrebica

(výška po osadení 1,86 m)



3.5 Vyrežeme otvor uhlovou brúskou.



3.6 Osadíme profilovanú rúru.



3.7 Na pripojovací diel naniesieme Schiedel ROTEMPO.



3.8 Vonkajšiu časť napojovacieho dielu zasunieme do otvoru ochranného krytu.



3.1 Na tvárnici naznačíme otvor 21 x 21 cm.



3.2 Uhlovou brúskou vyrežeme otvor pre pripojenie spotrebica.



3.3 Miesto napojenia naznačíme na nasucho osadenú vložku.



3.4 Na profilovanú rúru vyznačíme otvor 11,5 x 14,5 (v x š).

2. Montáž po osadení prefabrikovanej komínovej päty až po napojovací diel MULTI



2.1 Na profilovanú rúru položíme ochranné viečko.



2.2 Naniesieme tenkú vrstvu malty.



2.3 Osadíme dve komínové tvárnice.



2.4 Ochranné viečko vyberieme pomocou vyhladzovacieho špáru s magnetom, špáry zahladíme, kroky 1.4 - 2.4 opakujeme až po miesto napojovacieho dielu MULTI.

1. Prefabrikovaná komínová päta a odvod kondenzátu



1.1 Pripravíme maltové lôžko, položíme hydroizoláciu, naniesieme maltu MG II, osadíme prefabrikovanú päťu komína na maltu.



1.2 Pripravíme odvod kondenzátu do kanalizácie.




1.3 Osadíme krúžok pre vyrovnávanie tlaku zo súpravy MULTI.



1.4 Do drážky profilovanej rúry naniesieme dostatočné množstvo tmelu ROTEMPO.

Dôležité!

- Povrch rúry musí byť zbavený nečistôt a prachu. Špárovací tmel ROTEMPO vždy nanášajte v dostatočnom množstve.
- Prefabrikovaná komínová päta je odborne pripravená (uhol sklonu menší ako 60°), päta je osadená zvislo, t.j. a ochranné puzdro je odstránené.
- Zdvíhanie a pohyb záťaž sa musí vždy uskutočniť pomocou žeriavu.
- Pri prerušení osadzovania je MULTI vždy zakrytý, aby bol chránený pred vniknutím vody alebo stavebného odpadu.
- Proti spadnutiu malty je pri výstavbe komínových tvární vnútro rúry vždy chránené ochranným krytom.
- Nasleduje kovový obklad ako ochrana proti poveternostným vplyvom pre voľne stojace diely nad strechou.

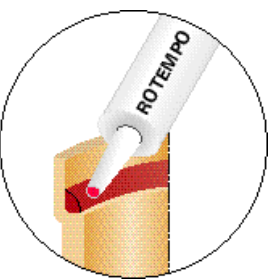

Prosím venujte pozornosť:

- Stekajúci kondenzát a zrážky sú odvedené odvodovacím kanálom.
- Päťu komína obsahuje sifón. Tento má byť pravidelne kontrolovaný a čistý.
- Pre prípadnú neutralizáciu kondenzátu použite Neutrosol. Pri jeho inštalácii sa riadte príloženým montážnym návodom.
- Parotesná zábrana môže byť na komínovom telese maximálne v rozsahu 50% celkovej plochy.
- Pre uvedenie komínového telesa do prevádzky je nevyhnutné previesť revíziu komína osobou odborne spôsobilou - revíznym technikom.
- V nedostrešnej časti komínového telesa a v priestore, kde komín prechádza nevykurovanými priestormi budovy, doporučujeme obložiť komín tepelnou izoláciou.

Tenkostvrtová malta musí byť nanášaná po celej ploche tvárnice.

Firma Schiedel poskytuje záruku len na komíny postavené z originálnych materiálov Schiedel. Záruka je poskytovaná za predpokladu, že inštalácia komína bola prevedená v súlade s príslušným montážnym návodom Schiedel pri dodržaní všeobecných známych technických pravidiel a komín bol revíznym technikom skontrolovaný.

Prosím zanechajte tento montážny návod po dokončení montáže kúrenárom, prípadne ďalším profesionálom.

E. Úprava komínovej hlavy




E.5 Komínový plášť osadíme a aretujeme skrutkami vyrovname.



E.6 Osadíme kryciu dosku.



E.7 Diagonálne priskrutkujeme, vycievajúce skrutky opatríme krídlovými maticami.

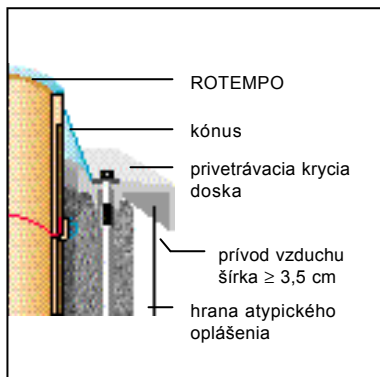

E.8 Pri opláštení prevádzkanom na mieste majte na pamäti: opláštenie musí siahať max. po horný okraj komínovej tvárnice.



E.1 Zistíme dĺžky šikmého rezu komínového plášťa.



E.2 Dĺžky preniesieme na komínový plášť.



E.3 Zrežeme uhlovou brúskou.



E.4 Naniesieme maltové lôžko.

C. Horný čistiaci otvor (iba v prípade potreby)



C.1 Osadíme revízny uzáver do T-kusu pre napojenie dveriek.



C.2 Na tvárnici osadíme komínové dvierka.



C.3 Dvierka zacistíme.

D. Omietka




D.1 Pri nanášaní omietky dávať pozor na styk so susediacou stenou.


B. Priebeh stropom, strechou




B.1 Otvor v stropnej konštrukcii musí byť na každej strane o 3 cm väčší. Medzera sa vyplní nehorľavou izoláciou.

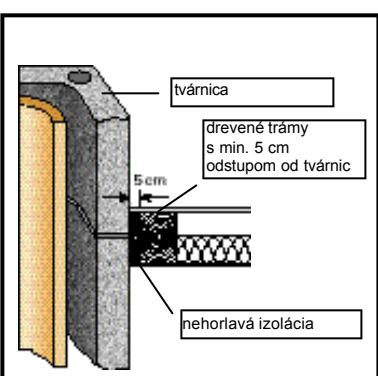

B.2 Odstup od drevených konštrukcií musí byť min. 5 cm.

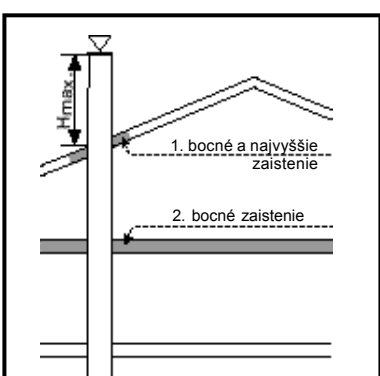

B.3 Komín musí byť zabezpečený proti vybočeniu.

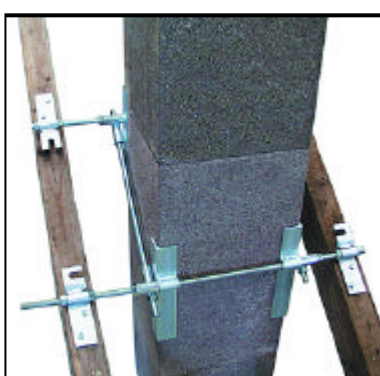

B.4 Dĺžky pre bočné zaistenie pri prechode krovom.


A. Pripojenie dymovodu



A.1 Do napojovacieho dielu osadíme adaptér. Použijeme mazacu pastu.



A.2 Na gumový adaptér osadíme filcový krúžok.

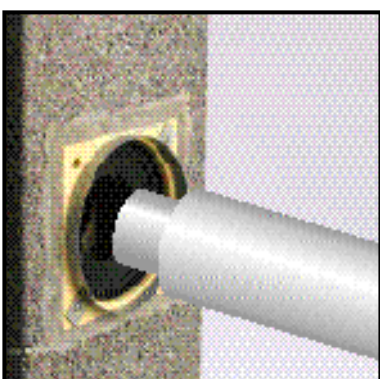

A.3 Dymovod potrieme mazacou pastou po obvode a zasunúť do gumového adaptéru.

I. PREFABRIKOVANÁ KOMÍNOVÁ PÄTA A ODVOD KONDENZÁTU



I.9 Kryt z päty komína centricky pripojíme.



I.10 Osadíme krúžok pre vyrovnávanie tlaku zo sady MULTI.



I.11 Sifónovú hadicu nasadíme na výtokové koleno pomocou svorky, otáčime v smere výtoku.



I.12 Výtokové koleno opäť nasadíme na obrubu, svorku vytiahneme, obrubu osadíme.



I.5 Vytvoríme otvor pre napojovací diel PA MULTI (šírka vyrezaného otvoru 16 cm).



I.6 Na tenkú vrstvu malty osadíme tvárnici s otvorom.



I.7 Nasledujúcu tvárnici osadíme do malty.



I.8 Osadíme napojovací diel na dvierka zo súpravy PA. Hadica pre kondenzát vycieňme cez otvor v sokľovej doske.



I.1 Pripravíme maltové lôžko, položíme hydroizoláciu, naniesieme maltu MG II, osadíme komínovú tvárnici.



I.2 Na komínovej tvárnici vyznačíme otvor (16 x 16) a vyrežeme.



I.3 Naniesieme tenkú vrstvu malty a osadíme komínovú tvárnici s otvorom.



I.4 Osadíme sokľovú dosku.


Realizácia prefabrikovanej päty komína pozostáva z:



MULTI - súprava
Obsah:
Schiedel ROTEMPO
Celná doska, Kónické vyústenie
Revízny uzáver, Montážny návod
Rúcná píšťala pre tmel
Ochranné viečko



MULTI PA súprava
Obsah:
Napojovací diel dveriek L = 66 cm
Steck adaptér a príslušenstvo

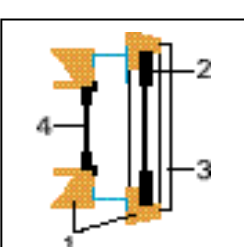


Napojovací diel MULTI
1 - napojovací diel
2 - adaptér vonkajší (prívod vzduchu)
3 - vymedzovací krúžok pre omietku
4 - adaptér vnútorný (odvod spalín)



MULTI - súprava komínovej hlavy
Obsah:
Komínová hlava s prívodom vzduchu
Armovacia sada
Malta s litrovou nádobou a odmerkou

U varianty bez prefabrikovanej päty je potrebné k základnej sade objednať:

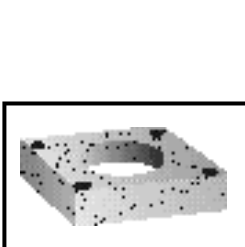

MULTI - Sokľová doska



MULTI - napojovací diel PA - päta
Obsah:
Napojovací diel - dvierka L = 66 cm
Sifónová hadica



MULTI - uzáver päty komína
Obsah:
Uzáver päty
Kľúč od čistiacich dveriek
Upevňovací materiál

VŠEOBECNÉ ZÁSADY:

Prosím venujte pozornosť!

- Schiedel MULTI je zaradenie na podtlak, s keramikou vnútornou rúrou pre spaliny do 200 °C.
- Vynhotovte Schiedel MULTI podľa príloženého návodu. Zrealizujte výstavbu so všetkou starostlivosťou. Tak si zabezpečíte bezchybnú funkciu a dlhú životnosť.
- Krome toho vás výslovne upozorňujeme na dodržiavanie platných stavebných predpisov a noriem ako aj príslušných bezpečnostných predpisov.

Pred začiatkom montáže:

- Pred začatím osadzovania musí byť známa výška napojenia čistiacich dveriek a napojenia dymovodu.
- Takisto poloha čistiaceho otvoru musí byť v súlade s oblasťou komínárskej spoločnosti (pod / nad strechou).
- K statickému zaisteniu môže byť podľa potreby dodaná nevyhnutná spojka pre voľne stojace diely pod alebo nad strechou. Pri rýchlej výstavbe je to obzvlášť dôležité.

Informácie pre stavebníka:

- Prefabrikovaná päťu** komína osadíte do maltového lôžka.
- Komínové tvárnice** (3 ks = 1m) budú ukladané na tenkú vrstvu malty. Zvyšky malty sú zahladané.
- Profilované rúry L = 0,66 m** budú osadené so špárovacou hmotou ROTEMPO.
- Vystredovacia objímka** po obvode rúry centre profilovanú rúru radiačne ako aj vertikálne v komínovej tvárnici.

